



7993 X 351



MANUAL DE INSTRUCCIONES

SR800NW 800 W

Sierra caladora





LISTA DE COMPONENTES

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. Carcasa | 8. Interruptor On/Off de acción soplado |
| 2. Botón control de velocidad | 9. Adaptador extracción de polvo |
| 3. Botón de bloqueo | 10. Tornillos de fijación guía paralela |
| 4. Interruptor | 11. Protector plástico para la base |
| 5. Botón On/Off guía láser | 12. Guía Paralela |
| 6. Soporte para hoja | 13. Plástico protector frontal |
| 7. Selector pendular | 14. Protector frontal |

*No todos los accesorios ilustrados en este manual se incluyen con el suministro estándar de la máquina.

DATOS TÉCNICOS

Tensión:	230-240V~50Hz
Potencia:	800 W
Velocidad:	800-3000 rpm
Regulación placa base:	0±45°
Longitud de carrera:	20 mm
Capacidad de corte:	Madera 100 mm Aluminio 20 mm Acero 10 mm
Doble aislamiento:	 /II
Peso:	2.1 kg

INFORMACIÓN SOBRE RUIDO

Nivel de presión acústica de ponderación:	L_{pA} :88dB(A)
Nivel de potencia acústica de ponderación:	L_{WA} :99dB(A)
K_{PA} & K_{WA} :	3.0dB(A)
Use protección auditiva cuando la presión acústica sea mayor a:	80dB(A)



INFORMACIÓN SOBRE VIBRACIÓN

Corte en madera: Vibración media $a_{h,cw} = 9,8m/s^2$
Incertidumbre $K_{cw} = 1.5m/s^2$



ADVERTENCIA: El valor de emisión de vibraciones de la máquina podría diferir del valor declarado dependiendo de la forma en que se use la herramienta. Esta máquina podría causar lesiones en el brazo y la mano si no se utiliza correctamente. Si la máquina se va a utilizar regularmente, invierta en accesorios antivibración.



ADVERTENCIA: Utilice SIEMPRE cinceles, brocas y cuchillas afiladas. No es aconsejable el uso de la máquina a temperaturas de 10°C o menos.

ACCESORIOS:

Cuchilla de corte para metal	2
Cuchilla de corte para aluminio	2
Cuchilla para cortar madera	2
Placa de protección de plástico para los pies	1
Guía paralela	1
Llave Allen	1
Tubo de extracción del polvo	1

Utilice únicamente hojas de sierra con anclaje tipo “Bosch”.

ADVERTENCIA DE SEGURIDAD GENERAL SOBRE HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS



¡Advertencia! Leer todas las instrucciones. Si no se respetan las instrucciones, existe un riesgo de descargas eléctricas, de incendio y/o de graves heridas.
Conserve todas las advertencias e instrucciones para futuras consultas.

1) ZONA DE TRABAJO

- a) **Mantenga su lugar de trabajo limpio y bien iluminado.** Bancos de trabajo desordenados y lugares oscuros invitan a los accidentes.
- b) **No utilizar herramientas eléctricas en atmósferas explosivas, como por ejemplo en presencia de líquidos inflamables, gases o polvo.** Las herramientas eléctricas crean chispas que pueden encender el polvo o vapores.
- c) **Mantener alejados a los niños y visitantes mientras opera con una herramienta eléctrica.** Las distracciones pueden hacerle perder el control.

2) SEGURIDAD ELÉCTRICA

- a) **Los enchufes de la herramienta eléctrica deben encajar perfectamente en la toma de corriente. Nunca modificar el enchufe de ninguna manera. No utilizar adaptadores con herramientas eléctricas conectadas a tierra.** Los enchufes no modificados y los que encajan perfectamente en la toma de corriente reducirán el riesgo de descarga eléctrica.
- b) **Evitar el contacto del cuerpo con superficies conectadas a tierra tales como caños, radiadores, cocinas y neveras.** Existe un riesgo creciente de descarga eléctrica si su cuerpo queda conectado a tierra.
- c) **No exponer las herramientas eléctricas a la lluvia y no guardar en lugares húmedos.** El agua que penetra en ellas aumentará el riesgo de una descarga eléctrica.
- d) **No abusar del cable. Nunca utilizar el cable para transportar, tirar o desenchufar la herramienta eléctrica. Mantener el cable alejado del calor, del aceite, de bordes agudos o piezas móviles.** Los cables dañados o enredados aumentan el riesgo de descarga eléctrica.

3) SEGURIDAD PERSONAL

- a) **Mantenerse alerta, poner atención en lo que está haciendo y utilice el sentido común mientras trabaja con una herramienta eléctrica.** No emplear la herramienta cuando se encuentre cansado o bajo la influencia de drogas, alcohol o medicación. Un momento de falta de atención durante el manejo de herramientas eléctricas puede dar lugar a daños corporales serios.
- b) **Utilizar equipo de seguridad.** Usar siempre protección ocular. Equipo de seguridad como máscaras contra el polvo, zapatos antideslizantes de seguridad, casco o protección auditiva para condiciones apropiadas reducirá daños corporales.
- c) **Evite el arranque accidental. Asegúrese de que el interruptor se encuentra desactivado antes de enchufar la máquina o colocar la batería, al tomar la herramienta o transportarla.** Transportar herramientas con el dedo en el interruptor o enchufar la herramienta cuando el interruptor está encendido invitan a los accidentes.
- d) **Retire llaves de ajuste o llaves inglesas antes de poner la herramienta en funcionamiento.** Una llave que queda unida a una pieza móvil de la herramienta puede originar daños corporales.
- e) **No extralimitarse. Mantenerse firme y con buen equilibrio en todo momento.** Esto permite un mejor control de la herramienta en situaciones inesperadas.
- f) **Vestirse apropiadamente. No usar ropa suelta ni alhajas. Mantener su cabello, ropa y guantes alejados de las piezas móviles.** La ropa suelta, las alhajas o el cabello largo pueden ser atrapados por las piezas móviles.
- g) **Si se proporcionan dispositivos para la extracción y recolección de polvo, asegurarse de que estos estén conectados y utilizados correctamente.** El uso de estos dispositivos puede reducir peligros relacionados con el polvo.

4) MANTENIMIENTO DE LA HERRAMIENTA ELÉCTRICA

- a) **No forzar la herramienta eléctrica. Utilizar la herramienta eléctrica correcta para su aplicación.** La herramienta eléctrica correcta hará el trabajo mejor y más seguro a la velocidad para la cual fue diseñada.
- b) **No utilizar la herramienta eléctrica si el interruptor no la enciende o apaga.** Cualquier herramienta eléctrica que no pueda ser controlada con el interruptor es peligrosa y debe ser reparada.

c) Desconecte el enchufe de la toma eléctrica y/o la batería de la herramienta antes de realizar cualquier ajuste, cambiar un accesorio o guardar la herramienta. Tales medidas de seguridad preventivas reducen el riesgo de arranque accidental de la herramienta.

d) Mantener las herramientas eléctricas que no usa fuera del alcance de los niños y no permita que personas no familiarizadas con la herramienta o con estas instrucciones maneje la herramienta eléctrica. Las herramientas eléctricas son peligrosas en manos de usuarios inexpertos.

e) Revisar las herramientas eléctricas. Comprobar si hay piezas no alineadas o atascadas, rotura de piezas en general o cualquier otra condición que pueda afectar la operación normal de la herramienta. Si se verifican daños, recurra a un servicio calificado antes de volver a usar la herramienta. Las herramientas mal mantenidas causan muchos accidentes.

f) Mantener las piezas de corte limpias y afiladas. Así es menos probable que se atasquen y son más fáciles de controlar.

g) Utilizar la herramienta eléctrica, accesorios y brocas etc., de acuerdo con estas instrucciones y de la manera prevista para el tipo particular de herramienta eléctrica, teniendo en cuenta las condiciones de trabajo y el trabajo a ser realizado. El uso de la herramienta eléctrica para otras operaciones distintas de lo previsto podría dar lugar a una situación peligrosa.

5) REPARACIÓN

a) Permitir que el mantenimiento de su herramienta eléctrica sea efectuado por una persona calificada usando solamente piezas de recambio idénticas. Esto es primordial para mantener la seguridad de la herramienta eléctrica.

b) Si es necesario reemplazar el cable de alimentación, dicha operación deberá ser llevada a cabo por el fabricante o un agente autorizado para evitar provocar riesgos de seguridad.

CONSEJOS ADICIONALES DE SEGURIDAD PARA SU SIERRA CALADORA

1. Use mascarilla antipolvo.
2. Sostenga la herramienta por las empuñaduras aislantes cuando realice una operación de corte, perforación o desbaste. De este modo evitará posibles descargas eléctricas, en caso de que su herramienta o accesorio contacte con cables ocultos.
3. Nunca sostenga la pieza a cortar en sus manos o sobre su pierna. Asegure la pieza de trabajo sobre una plataforma estable. Es importante apoyar correctamente la pieza de trabajo para reducir al mínimo la exposición del cuerpo, el atasco de la hoja o la pérdida de control.
4. Use siempre gafas de seguridad o protectores para los ojos al utilizar la sierra. Las gafas de uso cotidiano solo tienen lentes resistentes a los impactos; no son gafas de seguridad. Seguir esta norma reduce el riesgo de sufrir lesiones serias.
5. Lleve siempre protectores para los oídos durante períodos de trabajo muy largos. Seguir esta norma reduce el riesgo de sufrir lesiones serias.
6. Mantenga las manos alejadas del área de corte y de la hoja de sierra. No trabaje por debajo de la pieza de trabajo, ya que no existe forma de conocer la distancia entre la cuchilla y su mano.
7. Sostenga la herramienta por empuñaduras aislantes cuando realice una operación donde la herramienta de corte puede entrar en contacto con cableado oculto o su propio cable. El contacto con un cable "vivo" también hará que las partes expuestas del metal de la herramienta "vivan", ocasionando una descarga eléctrica al operador.
8. Desconecte el enchufe de la toma de corriente antes de hacer cualquier ajuste, reparación o mantenimiento.
9. Desenrolle completamente los alargadores para evitar un eventual recalentamiento.
10. Cuando se requiera de un alargador, debe asegurarse de que tenga el amperaje suficiente para su herramienta eléctrica y que esté en perfectas condiciones de seguridad.
11. Cerciórese de que el voltaje de la toma de corriente donde pretende enchufar su máquina sea el

- mismo que el voltaje de la herramienta.
12. Su herramienta presenta doble aislamiento para protección adicional contra un posible fallo del aislamiento eléctrico en el interior de la herramienta.
 13. Verifique siempre las paredes y los techos para evitar tuberías y cables eléctricos ocultos.
 14. Después de largos períodos de trabajo, los accesorios y las piezas metálicas externas pueden recalentarse.
 15. Retire la hoja de corte después de haberse parado totalmente.
 16. La placa base siempre se debe sostener firmemente contra el material que se está cortando para reducir la vibración de la sierra y el salto o ruptura de la hoja.
 17. Antes de cortar compruebe que la línea de corte esté libre de clavos, tornillos, etc.
 18. Si es posible, asegúrese de que la pieza de trabajo esté firmemente sujeta con gatos o mordazas para prevenir su movimiento.
 19. Nunca detenga la hoja de corte aplicando presión lateral sobre la misma.
 20. Su sierra caladora es una herramienta portátil. No la sujete con gatos o mordazas.



ADVERTENCIA: algunas partículas del polvo creadas durante el lijado, serrado, rectificado, taladrado y otros trabajos relacionados con la construcción contienen elementos químicos que pueden causar cáncer, defectos congénitos u otras lesiones reproductivas. Algunos ejemplos de estos productos químicos son:

- Plomo de pinturas a base de plomo.
- Sílices cristalinos provenientes de ladrillos, cemento u otros productos de albañilería.
- Arsénico y cromo procedente de madera tratada químicamente. El riesgo de exposición varía dependiendo de la frecuencia con que realice este tipo de trabajos. Para reducir su exposición a estos productos químicos deberá:
- Trabajar en un área bien ventilada.
- Trabajar con el equipamiento de seguridad homologado, como son las mascarillas antipolvo diseñadas especialmente para filtrar partículas microscópicas.

INDICACIONES DE SEGURIDAD PARA SU LÁSER



¡Advertencia! Leer todas las instrucciones. El no respetar las instrucciones puede conllevar riesgo de descargas eléctricas, de incendio y/o de heridas.

Guarde las advertencias e instrucciones para futuras consultas.

Estos láseres pueden causar deslumbramiento, no mirar fijamente el haz.

REGLAS DE SEGURIDAD:

- A. El láser solo debe ser utilizado de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- B. Nunca apunte el haz hacia una persona, solo a la pieza de trabajo.
- C. No utilice el láser sobre superficies reflectantes, ya que podrían rebotar el haz sobre el usuario u otras personas próximas.
- D. No cambie ni modifique el dispositivo láser. Las reparaciones deben ser realizadas por el fabricante o un agente autorizado.
- E. Precaución: El uso de controles o ajustes diferentes de los aquí especificados puede dar lugar a la exposición de radiación peligrosa.



INDICACIONES DE SEGURIDAD PARA SU LASER DE CLASE 2

El dispositivo laser que lleva esta herramienta es de clase 2 con una radiación máxima de 1mW y una longitud de onda de 650nm.



RADIACIÓN LÁSER DE CLASE 2, NO PERMANEZCA ANTE EL HAZ

SÍMBOLOS



Para reducir el riesgo de lesión,
lea el manual de instrucciones



Doble aislamiento



Precaución



Use protección para los ojos



Use protección para los oídos



Use mascarilla antipolvo



Los residuos de equipamientos eléctricos y electrónicos no deben depositarse con las basuras domésticas. Se recogen para reciclarse en centros especializados. Consulte a las autoridades locales o a su distribuidor para obtener información sobre la organización de la recogida.



RADIACIÓN LÁSER



NO MIRE DIRECTAMENTE A LA LUZ LÁSER

FUNCIONAMIENTO



ATENCIÓN: Leer detenidamente el manual de instrucciones antes usar la sierra caladora.

UTILIZACIÓN

La máquina ha sido diseñada para cortar y recortar madera, plástico, metal, cerámica y caucho, sobre una base firme. Puede efectuar cortes rectos y en curva con un ángulo de inglete de hasta 45°. Utilice las hojas de sierra recomendadas.

1. INTERRUPTOR DE ENCENDIDO/APAGADO

Presiónelo para poner marcha su herramienta y suéltelo para detenerla.

2. BOTÓN DE SEGURIDAD



Presione el interruptor de encendido / apagado (4) y luego el botón de bloqueo (3), suelte primero el interruptor encendido / apagado y luego el botón de bloqueo. Su interruptor se encuentra ahora en posición de marcha para uso continuo. Para apagar la herramienta simplemente presione y suelte el interruptor de encendido / apagado.

3. CONTROL DE VELOCIDAD VARIABLE



Ajuste el dial para aumentar o disminuir la velocidad de acuerdo con el material, el grosor del mismo y especificaciones de la hoja a emplearse (esto también es posible durante operación sin carga). Utilice la tabla como guía de consulta de la preselección de velocidad. Evite el uso prolongado de velocidades muy bajas, ya que esto puede dañar el motor de su sierra.

Material	Ajuste de velocidad
Madera	5-6
Metal	3-4
Aluminio	3-5
PVC	3-4
Cerámica	3-5

4. ÁREAS DE PRESIÓN




Asegúrese siempre de sujetar firmemente su sierra caladora por la empuñadura y ejerciendo una presión constante hacia su base.

5. PROTECTOR FRONTAL


Cuando trabaje con su sierra el protector frontal debe estar cerrado para permitir que el sistema de extracción de polvo funcione eficientemente. Puede abrirse para efectuar la limpieza, colocar la hoja, etc...

6. COLOCACIÓN DE LA HOJA

Cuando monte o desmonte la hoja de sierra, el rodillo de apoyo para la hoja debe estar ajustado a la posición posterior de manera que no entre en contacto con la hoja de sierra. Presione el soporte de la hoja. Sujete la hoja con los dientes hacia delante. Introduzca el vástago de la hoja de sierra en el soporte hasta que encaje. Deje de presionar el soporte de la hoja. Ajuste el eje principal del rodillo de apoyo para la hoja de sierra como se ha descrito anteriormente.

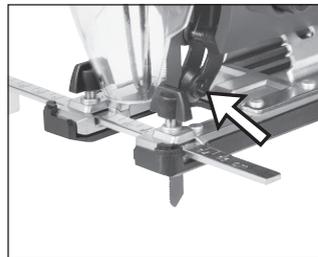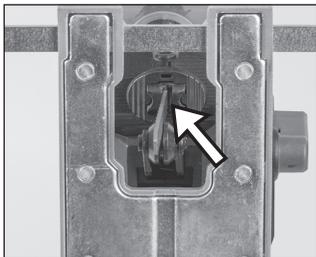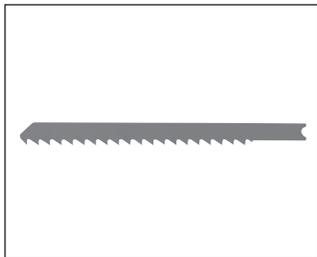


7. FIJACIÓN DE LA GUÍA PARALELAS

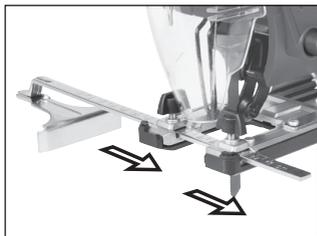

Deslice el brazo de la guía paralela a lo largo de los alojamientos de la base para lograr la distancia de corte requerida y ajuste ambos tornillos para fijarla en esa posición.

8. CONTROL DE LA FUNCIÓN PENDULAR

La función pendular varía el ángulo de corte hacia delante de la hoja para una mayor eficacia de corte. Esto también se puede ajustar durante el funcionamiento sin carga. Consulte la tabla para más detalles. No ejerza una fuerza excesiva al cortar con la función pendular. La hoja corta sólo en movimiento ascendente.

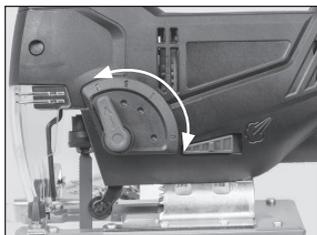


Nº	Tipo de corte
0	Materiales delgados, cortes finos, curvas cerradas.
1	Materiales duros: Acero, madera aglomerada, etc...
2	Madera gruesa y plástico
3	Cortes rápidos en madera blanda, cortes en dirección de la veta de la madera.

9. PLACA BASE

El ajuste del ángulo de la placa base permite cortes en bisel. La placa base siempre se debe sostener firmemente contra el material que se está cortando para reducir la vibración de la sierra y la ruptura de la hoja.

10. PLACA DE PROTECCIÓN DE PLÁSTICO PARA LOS PIES


Su herramienta se encuentra equipada con una protección de placa base que protege las superficies más finas. Para colocarla, enganche la protección en la parte frontal de la placa base y encájela en la parte posterior de la misma.

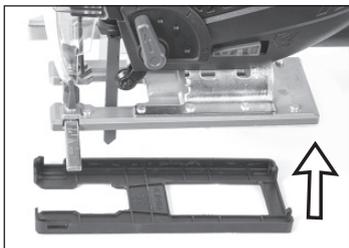


11. AJUSTE DEL ÁNGULO DE LA PLACA BASE

Por medio de la llave allen, afloje los tornillos que aseguran la placa base. Para prefijar los ángulos gire la guía angular (9) de modo que se superpongan en el ángulo deseado (0°, 15°, 30°, 45°).

Para otros cortes a inglete, utilice un transportador. Después el procedimiento descrito, sostenga la placa base en posición y ajuste firmemente los tornillos para afianzarla a ese ángulo. Finalmente, compruebe el ángulo y asegúrese de que la placa base esté firmemente ajustada. Las marcas de ángulo sobre la placa base son exactas para propósitos generales, pero se recomienda que para un trabajo más preciso se fije el ángulo con un transportador y se efectúe un corte de prueba sobre otro material.

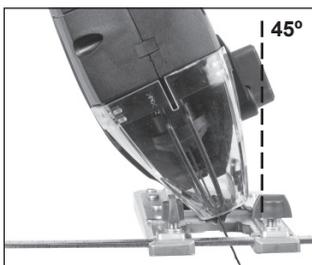

12. ADAPTADOR PARA ASPIRADOR

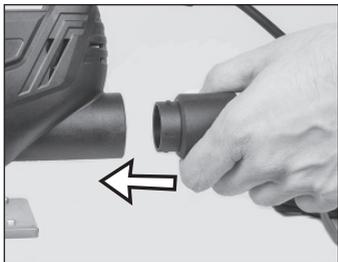

El adaptador (9) gira en sentido contrario a las agujas del reloj dentro de la carcasa y es fijado en posición por una ranura en el interior de la misma. El adaptador debe ser conectado a un aspirador adecuado.


13. BARRA DE SEGURIDAD

Está situada delante del soporte de la hoja (14). Cuando la máquina se encuentra en funcionamiento, ayuda a prevenir el contacto accidental con la hoja en movimiento.

14. CONMUTADOR DE SOPLADOR DE SERRÍN


El dispositivo soplador de serrín emite un chorro de aire hacia la cuchilla. El chorro de aire evita que el serrín cubra la línea de corte durante el uso. Puede conectarse un dispositivo de aspiración de serrín. Presione el interruptor hasta la posición de aspiración. El limpiador aspirará el serrín a través del adaptador.

- Como mecanismo de succión para aspirar el serrín del corte. Nota: debe conectar el adaptador de aspiración al limpiador si utiliza la función de aspiración de serrín.
- Como soplador, para soplar el serrín lejos de los orificios de la protección de la guía y del área durante el corte.

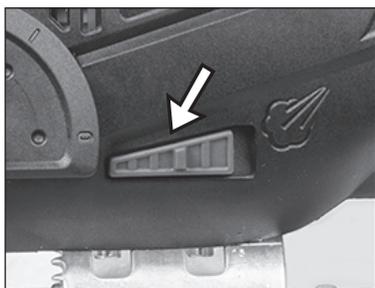

15. GUÍA LÁSER Y LUZ LED

El dispositivo del láser es capaz de proporcionar un haz en el mismo plano que la hoja, y se proyecta sobre la pieza de trabajo para generar una línea. El sistema de iluminación LED proporciona la luz necesaria para trabajar en lugares oscuros.

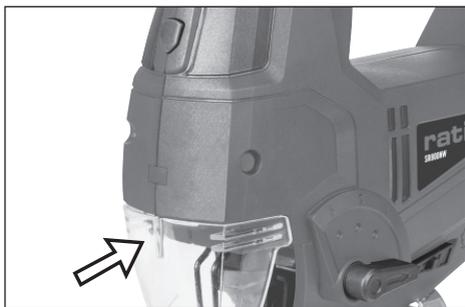

Nº pulsaciones	0	1	2	3	4
Guía láser	Apagado	Encendido	Apagado	Encendido	Apagado
Luz LED	Apagado	Apagado	Encendido	Encendido	Apagado

CONSEJOS DE TRABAJO PARA SU SIERRA CALADORA

Si su herramienta eléctrica se recalienta demasiado, especialmente cuando es usada a baja velocidad, lleve la velocidad al máximo y hágala funcionar en vacío durante 2 o 3 minutos para enfriar el motor. Evite el uso prolongado a velocidades muy bajas.

RECOMENDACIONES

Utilice siempre una hoja adecuada al material y grosor del material a ser cortado. Asegúrese siempre de que la pieza de trabajo esté firmemente afianzada con o sin mordazas o gatos para prevenir el movimiento. Para un control más sencillo, utilice velocidad baja para comenzar a cortar y después aumente progresivamente hasta conseguir la velocidad deseada. Cualquier movimiento del material puede afectar a la calidad del corte. La hoja corta en movimiento ascendente y puede provocar astillas en el borde superior. Cerciórese de que el borde superior no sea una superficie visible cuando el trabajo esté terminado.

CORTE DE LAMINADOS

Utilice una hoja de diente fino cuando deba cortar laminados y chapas delgadas de madera. Para reducir el astillado de los bordes, afiance con gatos, mordazas y restos de piezas de madera a ambos extremos o ambos lados de la pieza y corte a través de la madera.



CORTE EN CÍRCULO

No utilice la función pendular al cortar círculos o ángulos cerrados.

SERRADO POR INMERSIÓN

¡Solamente pueden serrarse materiales blandos como madera, hormigón gaseado, placas de cartón-yeso o similares por el procedimiento de serrado por inmersión!

Únicamente emplear hojas de sierra cortas. Apoyar el canto delantero de la placa base inclinando el aparato hacia arriba, y conectarlo. Sujetar el aparato firmemente y con fuerza contra la pieza de trabajo y descenderlo lentamente para que la hoja de sierra vaya penetrando en la pieza de trabajo. En el momento en que la placa base alcance a asentar sobre toda su superficie, continuar serrando a lo largo de la línea de corte.

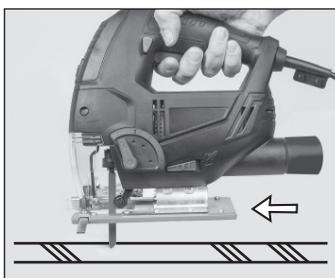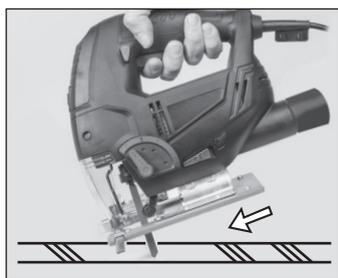

CORTE DE METAL

Utilice una hoja de diente más fino para metales ferrosos y una hoja de diente grueso para metales no ferrosos. Cuando corte láminas metálicas delgadas siempre sujételas con maderas, mordazas o gatos a ambos lados de la lámina para reducir la vibración o el rasgado de la misma. Tanto la madera como la lámina de metal deben ser cortados. No fuerce la hoja de corte cuando corte metal fino o láminas de acero, ya que son materiales más duros y el corte le llevará más tiempo. Aplicar excesiva fuerza a la hoja puede reducir la vida útil de la misma o dañar el motor. Para reducir el calentamiento durante el corte de metal, agregue un poco de lubricante a lo largo de la línea de corte.

MANTENIMIENTO

Retire el enchufe de la toma de corriente antes de efectuar cualquier ajuste, reparación o mantenimiento. Su herramienta eléctrica no requiere de lubricación ni mantenimiento adicional.

No posee piezas en su interior que deban ser reparadas por el usuario. Nunca emplee agua o productos químicos para limpiar su herramienta. Use simplemente un paño seco. Guarde siempre su herramienta en un lugar seco. Mantenga limpias las ranuras de ventilación del motor. Mantenga todos los controles de funcionamiento libres de polvo. La observación de chispas que destellan bajo las ranuras de ventilación indica un funcionamiento normal que no dañará su herramienta. Si el cable de alimentación está dañado deberá ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o por alguna persona cualificada para evitar riesgos.

PROTECCIÓN AMBIENTAL



Los residuos de equipamientos eléctricos y electrónicos no deben depositarse con las basuras domésticas. Se recogen para reciclarse en centros especializados. Consulte a las autoridades locales o su distribuidor para obtener información sobre la organización de la recogida.

GARANTÍA

Este producto ha sido fabricado bajo los más altos controles de calidad. Su periodo de garantía es de 24 meses a partir de la fecha de compra del aparato, quedando cubiertos fallos de fabricación o piezas defectuosas.

ATENCIÓN: Guarde siempre el justificante de compra. La reparación o cambio del aparato no conllevará la prolongación del plazo de garantía ni un nuevo plazo de garantía. Las reparaciones efectuadas disponen de un periodo de garantía establecido por la ley vigente en cada país.

Para hacer efectivo su derecho de garantía, entregue el aparato en el punto de venta donde fue adquirido y adjunte el ticket de compra u otro tipo de comprobante con la fecha de compra. Describa con precisión el posible motivo de la reclamación y si nuestra prestación de garantía incluye su defecto, el aparato será reparado o reemplazado por uno nuevo de igual o mayor valor, según nuestro criterio. Esta garantía no es válida por defectos causados como resultado de:

- 1.- Mal uso, abuso o negligencia.
- 2.- Uso profesional.
- 3.- Intento de reparación por personal no autorizado.
- 4.- Daños causados por accesorios y objetos externos, sustancias o accidentes.

EHLIS S.A.

NIF. A-08014813
c/. Sevilla, 4. Polígono Industrial Nord-Est
08740 Sant Andreu de la Barca
Barcelona-España

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

EHLIS S.A.

NIF. A-08014813

c/. Sevilla, 4. Polígono Industrial Nord-Est

08740 Sant Andreu de la Barca

Barcelona-España

Declara que el producto Sierra caladora SR800NW

Cumple con las siguientes Directivas:

Directiva de Maquinaria 2006/42/EC

Directiva de Baja Tensión 2006/95/EC

Directivas RoHS:

2011/65/EU

2014/30/EU

2006/42/EU

Normativas conformes a:

EN 55014-1

EN 55014-2

EN 61000-3-2

EN 61000-3-3

EN 62841-1

EN 62841-2-11



Fecha: 20/04/2013

Empresa: Ehli S.A.

Gerente: Alejandro Ehli

